

多面的機能支払交付金に係る技術研修会

(農業用水路の簡易補修作業)



フロンテエンジニア株式会社

補修対象水路の種類について

- ・**補修対象となる水路**

- 1.既製品水路(ベンチフリューム水路)

ほ場整備事業などの公共事業で整備された水路

- 2.コンクリート三面張水路

比較的水量が多い水路

- 3.ブロック張水路

河川等の護岸で使用されている

- 4.石積水路(雑石等)

古くからある水路

などが主な補修対象の水路です。



①既製品水路(ベンチフリューム)



③ブロック積水路



②コンクリート三面張水路



④石積水路

水路補修の調査及び方法の流れ

機能診断調査

- ・現地踏査(目視での現況調査・記録)
- ・施設の重要度(形状・規模等)
- ・性能機能の低下要因の推定(原因)
(ひび割れ・欠損・漏水等)

機能診断評価

- ・施設補修の重要度(形状・規模等)
(現段階での重要性の判断)

補修方法の対策

- ・原因(漏水など)から軽微な方法を選定

①既製品水路の事例(漏水)目視

- ・目地部の破損による漏水
(水不足・湿地化による障害)



①目地状況



②漏水状況

- ・水路本体が不等沈化で水路勾配の変状(通水障害)

②-1コンクリート三面張水路の事例 目視

- ・目地部の破損による漏水や、側壁と底版の隅部からの漏水(水不足・湿地化による障害)



①用水路(堤外)



②通水状況



漏水原因



③既存目地状況



④側壁部と底版部の開き

②-2コンクリート三面張水路の事例 目視

- ・コンクリートの経年劣化による破損状況



①ひび割れ



②断面欠損

- ・側壁の転倒(構造障害)



①側壁部の転倒



②隅部の開き

雑草が繁殖

②-3コンクリート三面張水路の事例 目視

- ・底版部の水流及び経年劣化による破損状況



①骨材の露出



②段違い(逆勾配)

- ・側壁下部欠損(構造障害)



①側壁部の転倒



②取水部の欠損(漏水)

③-1 ブロック積・石積水路の事例 目視

- 基礎部が水流摩耗で漏水により、構造物が変状。



①水流摩耗による欠損



目地部の開き



②既設石積目地の開き(漏水)

③-2 ブロック積・石積水路の事例 目視

- ・目地部(隙間)から雑草が繁茂し通水障害が発生。



①雑草が繁殖して通水障害



①雑草が繁殖して通水障害

簡易補修の対象範囲

簡易補修の対象範囲は、ひび割れや目地からの漏水及び欠損部など**目視**で確認出来るものとする。(前写真例)
(簡易方法は漏水防止が目的)

【対象外】

- ・大掛かりな仮設が必要な場合
(補修機材や危険を伴う工具及び高所の足場等)
- ・専門的な調査を必要とするもの
- ・変状原因や劣化過程の特定が困難な場合
(基礎地盤調査や耐用年数等新設が必要)
- ・既設用水路の外力(土砂・落石等)による損傷
(水路のズレ・段差など)

① 簡易補修の対象外

(土圧・木の根等による損傷等)



水路勾配と同じ方向

② 簡易補修の対象外

(地震等による損傷等)



水路側壁部のはく離・欠損

③ 簡易補修の対象外 (鉄筋露出等による損傷等) 鑄など



④ 簡易補修の対象外

(湧水量が多い場合)



水路側壁部の止水処理が必要

⑤ 簡易補修の対象外 (水路の原形復旧が不可能)



用水路の変状補修のまとめ

- ・劣化の種類
ひび割れ・目地の損傷・断面欠損・骨材露出などに分類される。
- ・ひび割れ、目地の損傷に於いては、活動組織(協議会)での補修可能と判断出来る範囲とする。
(目視で原因等が容易に判断出来る程度)
- ・補修対象外と判断する範囲についての変形・骨材露出及び長寿命化、更新対策としては補修ではなく**補強**になるため、説明を他に譲ることしたい。

用水路の変状の種類に応じた簡易補修材料

変状に対応する補修材料の選定

【目地補修工】 目地損傷 U字側溝・現場打ち水路
(充てん工法)

①損傷目地部にポリマーセメントモルタル充てん

【当社ガラス繊維モルタルを使用した工法】

②損傷目地部にシーリング材充てん

③損傷目地部に水中パテ材充てん(湧水等に適用)

(表面被覆工法)

④損傷目地部に特殊フィルムを被覆

⑤損傷目地部にポリマーセメントモルタルを被覆

⑥損傷目地部にジョイント(ゴム状)を被覆

①損傷目地部にポリマーセメントモルタル充てん

モルタルセメントと接着剤を混練りした製品



充填状況

①損傷目地部にポリマーセメントモルタル充てん

補修材料

- ・ポリマーセメントモルタル材(FE-GRC)

補修材料の特徴

- ・耐用年数**20年**程度。施工が容易。
- ・湿気を避けねば 数年使用可能

施工条件

- ・水路内に水がない事(若干水があつても可能の場合もあります)

補修材料(金額)

- ・10,000円/セット



1セット FE-GRC (25kg)・FEプライマー(1.5kg)

② 損傷目地部にシーリング材充てん



補修材料

- ・樹脂材(シーリング材)



320ml/本

6L缶

補修材料の特徴

- ・樹脂系なので施工性に優れている
- ・手軽に入手し易い。
- ・耐久性(5~10年)
- ・作業は、慣れている人が望ましい

施工条件

- ・目地部を完全に乾燥

補修材料(金額)

- ・500~2500円/本 (材料は使切)

③ 損傷目地部に水中パテ材充てん



混練り



充填

補修材料

- ・樹脂材(主材・硬化材)



補修材料の特徴

- ・施工性に優れている
- ・耐久性(10~20年)

施工条件

- ・水中施工可能

補修材料(金額)

- ・20,000円~/セット



④ 損傷目地部に特殊フィルムを被覆



補修材料

- ・特殊フィルム材
- ・施工性に優れている
- ・耐久性(10~20年)
- ・1年程度使用可能

補修材料の特徴

施工条件

- ・水中施工可能用がある
- ・清掃時に難がある
- ・熟練者が必要となる

補修材料(金額)

- ・3,000円/m~

⑤ 損傷目地部にジョイントを被覆



補修材料

- ・ジョイント材

補修材料の特徴

- ・耐久性(40年)
- ・追従性が高い

施工条件

- ・水中施工可能
- ・清掃時に難がある
- ・特殊工具が必要
- ・再使用が可能

補修材料(金額)

- ・6,000円/m～

各補修材料の特徴・比較

補修材料	補修材料の特徴	金額比較
シーリング材 (320ml)	追従性が高い。安価で容易に材料が入る。耐用年数5~10年程度。熟練が必要。	500~2,500円/本 (使い切り)
パテ材	追従性は低い。高価で専門商社からの購入。耐用年数10~20年程度。水中用がある。施工が容易。	20,000円~/セット (A材+B材) 保存が可能
ポリマーセメント モルタル材	追従性は低い。安価で専門商社からの購入。耐用年数20~40年程度。施工が容易。	10,000円~/セット (湿気を避ければ 数年使用可能)
特殊フィルム材	追従性が高い。高価で専門商社からの購入。耐用年数10~20年程度。水中用がある。清掃時に難がある。熟練が必要。	3,000円~/m (1年度保存可能)
ジョイント材	追従性が高い。高価で専門商社からの購入。耐用年数40年程度。水中施工可能。特殊工具が必要。	6,000円~/m (数年保存可能)

多面的機能支払支援シリーズ DVD

簡易目地補修作業の流れ

簡易目地補修作業の流れ

作業工程

① 準備作業(清掃等)



② 目地カッター切り
(Uカット)



③ 目地部清掃



④ 目地部の乾燥



⑤ 目地部の補修

作業内容

水路内の清掃(土砂除去及び洗浄)
水替え作業(土のう・水中ポンプ等)
最も重要

目地劣化部の除去。(必要に応じて)

補修材の接着等を阻害する目地部分の泥等をきれいに除去する。

水路内を乾燥させる。
(簡易ガスバーナー等の併用)

選定した補修材にて作業を行う。

※事前準備(重労働と時間)と補修作業の割合は、**7 : 3**程度となる。

事前準備(土のう・水替え等)



土のうと水中ポンプの併用(乾燥状態にすることが原則)

①-1 事前準備(土砂処理及び草刈)



①-2 事前準備(水分を含んだ泥土処理)



①水分を含んだ土砂



②添加物混入



③攪拌状況(軽く)



④パサパサ状態



【特長】

- pH中性、土壤環境基準をクリアした安全な製品
- 1~8kg/m³程度の低添加量で改質可能
- 国土交通省NETIS登録製品
- 設計価格: 700円/kg

事前準備(ブラシ等による部分清掃)



①清掃範囲(既設目地部)



③ワイヤーブラシ



②ワイヤーブラシ



④その他エアーブロア(ほこり等処理)

事前準備(目地劣化部の除去)



①タガネ



③器具等(カッターナイフW=10mm)



②ディスサンダー



④安全用具等

事前準備(高圧洗浄機による清掃)



①散布用(水タンクが必要)



②家庭用洗浄機(発電機必要)



③リース用



④洗浄後

目地部の補修(補修材及び方法)

目地部の補修(補修材・ガラス繊維入りセメントモルタル)

補修箇所による多様性と取扱い易さより、セメント系を選定



- ・ガラス繊維入りセメント(25kg)
- ・プライマー(接着剤 1.5kg) 密閉保存により、長期使用可

補修工具の紹介



用意するもの * 購入場所(ホームセンター・100円均一など)
プライマー塗布用のハケ、プライマーを入れる容器（バケツ等）、
コテ、モルタルを練る容器(洗面器等)、スポンジ、雑巾（剥離した
コンクリート殻やゴミを拭き取るために使用）簡易バーナー（乾燥
用）、養生テープ、手袋等の安全具

1. 希釀液の作成(1:2)3倍液



- プライマー 1
- 水 (水道水) 2
- 接着剤等の役目
(補修部分に塗布)



2. 希釀液の作成(1:4)5倍液



- プライマー 1
- 水 (水道水) 4
- モルタルを練る時に希釀液を混入する



3. 希釀液の作成状況



4.養生テープの貼り付け



目地より 1cm 離して貼る



養生テープ貼付完了

※養生テープ貼付は見栄えや材料のロスの低減で行うもの。

5. プライマーの塗布(1:2 希釀液)



- 付着性が高まる。ハケ等を使用。
- 塗布時は乳白色、時間経過15分程度で透明になる。

6.モルタルの混練り(1:4 希釀液)



- 練り具合は、作業し易い堅さで良い

7.目地部の補修状況



①コテ等による補修状況



②ゴム手袋等による補修状況

- 使用道具については、特に指定はしない。

8. 目地部の補修状況



①テープ剥がし後、ハケ引き仕上げ



②完了



- まとめ、清掃作業(補修全体の7割程度)は人力となる場合が多く協力して行った方が良い。また、作業工程を分担して行うことが望ましい。

9.施工数量の目安

FE-GRCセット(補修用セメント+プライマー) : 25kg/1袋の施工数量目安

施工工種	施工数量
目地補修寸法 1.0cm× 1.0cmの場合	
既製品U字溝	目地箇所及び本数
目地補修	250mm 80本程度
	300mm 70本程度
	400mm 50本程度
目地補修寸法 1.0cm× 1.5cmの場合	
既製品U字溝	目地箇所及び本数
目地補修	250mm 60本程度
	300mm 50本程度
	400mm 40本程度
塗工厚 3 mm の場合	
表面被覆工	4. 0m ² 程度
塗工厚 5 mm の場合	
表面被覆工	2. 5m ² 程度
ハンチ寸法 幅 3.0cm× 高さ 3.0cmの場合(施工は隅部)	
ハンチ設置施工	約 2.2 m 施工可能
ハンチ寸法 幅 5.0cm× 高さ 5.0cmの場合(施工は隅部)	
ハンチ設置施工	約 9.5 m 施工可能

各箇所の補修方法 (ひび割れ・欠損・ハンチ・ブロック積み他)

1.ひび割れ部の補修

ひび割れ補修工(工具)



カッターナ
(幅 10mm)



充填材(シーリング材)



2.断面欠損の補修



- 欠損している部分を平滑化(元の水路面に戻す)

3.断面欠損の補修

① 取水部の補修




② 湧水部の補修



4. 側壁部と底版部の隅部の補修



①劣化状況

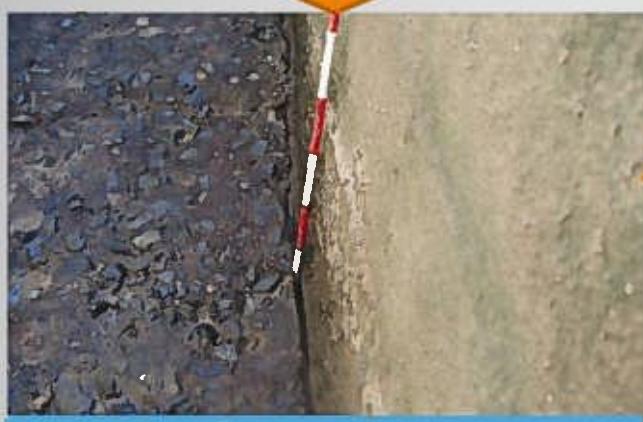

②隅部の状況



③補修状況(30mm~50mm)



④ハンチ設置完了

5.側壁部と底版部の隅部の補修



① 洪水吐流出部状況



② 洪水吐流出部状況



③ ハンチ設置状況



④ ひび割れ補修状況

6. ブロック積の補修



間詰め状況



- 雑草(維持管理)や漏水防止

7.集水樹部の補修



- 樹の底部の補修(ハンチ・欠損部補修)

8.その他(用排水路の補修)



- 水路側壁部の嵩上げ(建築用ブロック等)

9.その他

当社のガラス纖維モルタルを使用した他
事業での事例紹介FE工法
(非破壊補修工法)

① 事例：コンクリート水路：表面被覆工



① 漏水防止



② 粗度係数低減(水の流れを良くする)

② 事例：頭首工(堰のエプロン部の補修)



③ 事例：ため池洪水吐(余水吐の補修)



実施研修会(施工指導)

現地研修会状況



少人数での研修会

現地研修会(実施施工指導)



① 洗浄状況



② 養生テープ貼り



③ 補修状況



④ 補修状況

安全対策(転落防止等)

転落防止(農業水利施設危機管理対策事業)

子供や高齢者が用水路に転落事故の多発(昨年150人以上)



① 通学路付近・施設管理等



② PKネット 2.5mm



③ 簡易設置(取外し可)



④ 設置完了

- ・用水路への転落事故防止事業

- ・事故の多い県

1. 新潟

2. 岡山・富山

3. 大分・熊本など

- ・対策1:

- 安全柵の設置

- ・対策2:

- 街灯の設置

- ・対策3:

- 転落防止網の設置